



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

«19» декабря 2017г.

№ 35-8224-4272/Пр

г. Псков

Директору
ГБУСО «Пожеревицкий дом – интернат»
Рабей Нине Васильевне
Адрес: ул. Октябрьская, д. 41,
р.п. Дедовичи, Дедовичский р-н,
Псковская обл., 182710

На основании распоряжения и. о. заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора И.В. Куроплина от 22 ноября 2017г. № 35-8524/Рк в период с 13 декабря 2017г. по 19 декабря 2017г., главным государственным инспектором отдела промышленной безопасности по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Герасимовым Вадимом Николаевичем была проведена плановая, выездная проверка по адресу: ул. Октябрьская, д. 41 р.п. Дедовичи, Дедовичский р-н, Псковская обл., 182710 в отношении юридического лица - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Пожеревицкий дом – интернат для престарелых и инвалидов», (сокращенное наименование - ГБУСО «Пожеревицкий дом – интернат») с участием: Рабей Нина Васильевна, директор ГБУСО «Пожеревицкий дом – интернат».

В результате проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/011, «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 № 743, «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ», утверждено приказом Государственного РФ комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.99г. № 158, действует с 30.06.1999г., Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации

лифтового оборудования», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.01.2014 N 18н, зар. в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.03.2014г. рег № 31535, ГОСТ Р при эксплуатации одного лифта *пассажирского для зданий лечебно-профилактических учреждений (с проводником)* рег. № 025712, зав. № 3102 шл, установленного по адресу: ул. Октябрьская, д. 41, р. п. Дедовичи, Дедовичский р-н, Псковская обл., 182710 зафиксированы в Акте проверки от 19.12.2017г. № 35-8524-9017/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу - ГБУСО «Пожеревицкий дом – интернат» предписывается выполнить мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Сроки исполнения
1.	25.04.2017г. на лифте идентификационный № 025712 специалистом ООО «Инженерный центр КПЛ» Козловым С.А. не в полной мере осуществлена оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования, а именно: - не осуществлена проверка соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы.	Нарушено требование <i>пункта 3.3 статьи 4, пункта 4 статьи 6</i> Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 824, введен в действие 15.02.2013г. (далее – ТР ТС 011/2011), <i>пункта 5.4.</i> Национальный стандарт Российской Федерации «Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» ГОСТ Р 53783-2010, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 44-ст., дата введения 14.10.2010г., (далее – ГОСТ Р 53783-2010).	14.02.2018г.
2.	Отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации лифта <i>пассажирского для зданий лечебно-профилактических учреждений (с проводником)</i> изготовленного на Щербинском лифтостроительном заводе, <i>индекс лифта ПБ-053А.</i>	Нарушено требование <i>пункта 3 статьи 3</i> ТР ТС 011/2011, <i>пункта 4 приложения № 1 «Перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных до-</i>	14.02.2018г.

		рожек) и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах), создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии» (далее – Перечень) к «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 № 743, (далее – Правила).	
3.	Не представлены документы подтверждающие, что мероприятия по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при проведении технического освидетельствования и обследовании лифта в сроки, указанные в заключении по результатам его обследования выполнены. Техническое состояние оборудования допускает продление срока службы лифта до 01 июня 2019 года, при соблюдении условий, указанных в подпунктах (б), (в), (г), (д) пункта 8.1 раздела 8 «Заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, № 2016-05-49».	Нарушено требование <i>пунктов 3.1, 3.3 статьи 4, пункта 5.4. статьи 6</i> ТР ТС 011/2011; <i>подпункта (ж) пункта 4</i> Правила.	14.02.2018г.
4.	Не разработаны мероприятия с указанием срока их исполнения по приведению лифта в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011, а именно: - Приведение лифта в соответствии с применимыми требованиями безопасности, согласно таблицы № 1 раздела 7 «Заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, № 2016-05-49».	Нарушено требование <i>пункта 5.5 статьи 6</i> ТР ТС 011/2011.	14.02.2018г.

5.	Не представлена проектная документация на выполненные строительные мероприятия по защите приямка лифта от попадания в него грунтовых и сточных вод, а именно: - Основание пола приямка поднято из подвального помещения до уровня первого этажа. - изменено количество остановок лифта с 3-х до 2-х.	Нарушено требование <i>пункта 2.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, таблица «Краткая характеристика лифта» лист 3 монтажный чертеж «Лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений Q=500кг. V=0.5 м/с»</i> Паспорт лифта рег. № 025712, зав. № 3102 шдл, <i>пункта 6 приложения № 1</i> Перечень к Правилам.	14.02.2018г.
6.	Не обеспечен контроль при проведении осмотра лифта лифтером, а именно: в журнале ежедневного осмотра лифта лифтером Егоровой М.Ю. не указывается инструкция в объеме которой производится осмотр лифта.	Нарушено требование <i>пункта 3.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, пункта 2.7.15 «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ», утверждено приказом Государственного РФ комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.99г. № 158, действует с 30.06.1999г. (далее – Положение), Приложение «Журнал ежесменного осмотра лифтов»</i> Положение.	14.02.2018г.
7.	У специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифта пассажирского Апалько Ж.Л. отсутствует группа по электробезопасности. (наличие не ниже II группы по электробезопасности);	Нарушено требование <i>пункта 3.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, подпункта (р) пункта 4</i> Правила, <i>пункта 3.1 раздела 3</i> Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.01.2014 N 18н, зар. в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.03.2014г. рег № 31535.	14.02.2018г.
8.	Лифтеру Егоровой М.Ю. не выдана производственная инструкция, соответствующая положениям профессионального стандарта, а также определяющая функции, права обязанности и ответственность.	Нарушено требование <i>пункта 3.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011, подпункта (б) пункта 17</i> Правила, <i>пункта 2.4</i> раздела II Положение, <i>пункта 1.2 части 1</i> «Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 N 26 (РД 10-360-00).	14.02.2018г.

9.	Не представлено Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта.	Нарушены требования пункта 1 статьи 4, пункта 1.1 Приложения 1 ТР ТС 011/2011, пункта 2.7.19, приложения Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта Положение.	14.02.2018г.
10.	Не достаточная освещенность купе кабины лифта.	Нарушены требования подпункта 3.1 пункт 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.15 Национальный стандарт РФ «ЛИФТЫ. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 53780-2010, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 41-ст, дата введения 14.10.2010г., (далее - ГОСТ Р 53780-2010).	(устранено в ходе проверки.)
11.	Не работает один из трех аппаратов освещения установленных в шахте лифта.	Нарушено требование пункта 1 статьи 4, пункта 1.28. Приложения 1 ТР ТС 011/2011, пункта 5.5.6.6. ГОСТ Р 53780-2010.	14.02.2018г.
12.	Не обеспечено наличие средств для освещения кабины, предназначенной для перевозке людей, при перебое в электроснабжении на лифте.	Нарушены требования пункта 1 статьи 4, пункта 1.6 приложение 1 ТР ТС 011/2011.	14.02.2018г.
13.	Уровень масла в редукторе лебедки лифта находится выше верхней отметки по маслоуказателю на 0,5 см.	Нарушено требование пункта 3.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011.	14.02.2018г.
14.	Отсутствует вентилятор на крыше кабины.	Нарушены требования пункта 3.1 статьи 4, пункта 1 статьи 4, пункта 1.19 приложение 1 ТР ТС 011/2011.	14.02.2018г.
15.	В машинном помещении лифта хранится тара с горюче-смазочными материалами (маслом).	Нарушено требование пункта 3.1 статьи 4 ТР ТС 011/2011.	14.02.2018г.

16.	В машинном помещении перед вводным устройством лифта не уложен диэлектрический коврик.	Нарушены требования <i>пункта 3.1 статьи 4, пункта 1 статьи 4, пункта 1.29 приложения 1</i> ТР ТС 011/2011.	14.02.2018г.
17.	Отсутствует специальный ключ для открытия дверей шахты лифта на этажной площадке снаружи, который соответствует ключевине;	Нарушено требование <i>пункта 3.1 статьи 4</i> ТР ТС 011/2011, <i>пункта 5.4.1.13.6</i> ГОСТ Р 53780-2010.	14.02.2018г.

В срок до 14.02.2018г. юридическому лицу ГБУСО «Пожеревицкий дом – интернат» необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя заместителя руководителя информацию о выполнении каждого из пунктов настоящего предписания.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание составил:

Главный государственный инспектор
отдела промышленной безопасности
по Псковской области Северо-Западного
управления Ростехнадзора

(должность)



(подпись)

В.Н. Герасимов
(расшифровка)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Рабей Нина Васильевна, директор ГБУСО «Пожеревицкий дом – интернат».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» декабря 2017г.

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе получить предписание:
(от получения предписания отказался)

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Главное государственное
управление социальной защиты населения
Псковской области
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Псковской области

**«Пожеревицкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**

(ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат»)

ул. Октябрьская, д. 41, р.п. Дедовичи,
Дедовичский район, Псковская область, 182710
тел./факс (36) 92-152, тел. 91-410

06.02.2018г. № 07

на № 35-8224-4272/Пр от 19.12. 2017г.

И.о. заместителя
руководителя Северо-
Западного управления
Ростехнадзора
И.В. Куроплину

директора ГБУСО
«Пожеревицкий дом-интернат»
Н.В. Рабей

**Информация о выполнении предписания.
№ 35-8224-4272/Пр от 19.12. 2017г.**

Доводим до вашего сведения, что нарушения, выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки главным государственным инспектором отдела промышленной безопасности по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Герасимовым В.Н. в отношении ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат, устранены:

1. Приобретено руководство по эксплуатации лифта ПБ-053А.
2. Устранены неисправности и нарушения, выявленные при проведении технического освидетельствования и обследования лифта и указанные в заключении.
3. Дана информация в Главное Управление социальной защиты населения Псковской области о том, что лифт отработал нормативный срок службы.
4. Проектная документация на модернизацию лифта, проведенную в 1985 году, не требовалась.
5. В журнале ежедневного осмотра лифта лифтер указывает инструкцию, в объеме которой производится осмотр лифта.
6. Ответственная за безопасную эксплуатацию лифта Апалько Ж.Л. обучена и аттестована по электробезопасности (2 гр. до 1000 В)
7. Лифтеру Егоровой М.Ю. выдана производственная инструкция, соответствующая положениям профессионального стандарта.
8. Положение и журнал выдачи ключей от помещений, где установлено оборудование лифта, находится у персонала Дедовичской районной больницы, в здании которой расположен интернат.
9. Заменена сгоревшая электрическая лампочка в шахте лифта.
10. Установлен источник аварийного освещения кабины.
11. Уровень масла в редукторе доведен до уровня.
12. Установлен вентилятор на кабине лифта.
13. Убрана тара с ГСМ из машинного помещения..
14. Уложен диэлектрический коврик перед вводным устройством лифта.
15. Изготовлен специальный ключ для открытия дверей шахты лифта.

Директор



Н.В. Рабей.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА
ТЕЛ 29 86 75 СОВЕТСКИЙ РАЙОН 18016-30
17/12/17
07-02-2018